

INSPECTIERAPPORT 2015
Objectnummer 2810
Urinoir
Aan de Grote Buren 2
9005 PS Warga



Stichting Monumentenwacht Fryslân
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden
tel. 058 2157365/fax. 058 2157336
info@monumentenwacht-fryslan.nl
www.monumentenwacht-fryslan.nl
copyright © 2009 Stichting Monumentenwacht Fryslân
mei stipe fan:
provinsje fryslân
provincie fryslân ❤️

Objectgegevens

Objectnummer: 2810
 Debiteurennummer: 4218
 Object: Urinoir
 Gelegen te: Aan de Grote Buren 2
 9005 PS Warga
 Gemeente: Leeuwarden
 Monumentnummer: 514878
 Bouwjaar of –periode: omstreeks 1^e kwart 20^e eeuw
 Oorspronkelijke functie: 13 Overig los object

Inspectiegegevens

Inspectie uitgevoerd door: J. Binnema en W. Punter
 Datum inspectie: 03-11-2015

InspectieplanAlgemeen

Risicoklasse: 4
 Frequentie inspectie (maanden): 1x per 5 jaar
 Inspecties mogelijk vanaf (tijd): 08.00 uur
 Eigenaar/abonnee: Monumentenstichting Boarnsterhim
 Boarnsterdyk 66
 8491 AW Akkrum

Contactpersoon: Dhr. De Boer

telefoon : (06) 533 10 841

e-mail : mail@monumentenstichting.nl

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.

Locatie bus

Bij de Kerk.

Bijzonderheden

Geen.

Materialen om mee te nemen

Inventaris inspectie bus

Algemeen

De constructieve toestand (casco) van het gebouw is goed. De onderhoudstoestand is ook goed.

Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit**onderdelen**

	<u>rubriek</u>	<u>technische staat</u>	<u>termijn</u>
Urinoir			
○ Schoonmaken betonnen vloer.	3.2.2		Regelmatig.
○ Boom snoeien	4.5		Regelmatig
○ Herstel afwerklaag.	1.3	Matig	0-1 jaar
○ Herstel betonwerk.	1.2.1	Redelijk	3-6 jaar

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies	2810 Urinoir
1. GEVELS				
<u>1.1 Funderingen</u> Beton - fundering	G	Voor zover waarneembaar.		
<u>1.2 Gevels</u> 1.2.1 Beton Open opbouw - algemeen		Beton wanden in krulvorm, op de hoeken een liseenachtige verdikking. Buitenzijde heeft een grove betonstructuur. Binnen is een afwerklaag aangebracht.		
- betonwanden	R	Aan de buitenzijde aan de water zijde scheurvorming in de wand. Lichte scheurvorming in de stijl bij de ingang. Scheurvorming boven een venster opening.	○ Scheurtjes dichten met betonreparatiemortel.	
- beton rond (licht)openingen	G	Scheurvorming in de stijl.		
<u>1.3 Buitenpleisterwerk</u> Algemeen - afwerking bovenzijde betonwanden	M	Plaatselijk is de afwerklaag weggevallen. Hierdoor kan er water op de rand blijven liggen en vervolgens schade ontstaan.	○ Losse delen specie afdekking verwijderen en aanhelen met een geschikte pleistermortel.	
<u>1.4 Vensters</u> 1.4.3 IJzerwerk - r.v.s vlechtwerk in openingen	G			



Scheurvorming in de stijl.



Scheurvorming.



Weggefallen delen van afwerklaag.

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies	2810 Urinoir
3. INTERIEUR				
<u>3.2 Dragende constructies/vloeren</u>				
3.2.2 Vloeren				
Vloer				
- betonvloer	G	Loopt onvoldoende af. Water en bladeren op de vloer.		
- afvoer / afvoerpijp	G	Door vervuiling niet zichtbaar.	○ Schoonmaken betonnen vloer.	
<u>3.7 Binnenpleisterwerk</u>				
3.7.1 Pleisterwerk				
Algemeen				
- afwerklaag binnen	G			
- zwarte coating binnen (urinoirgedeelte)	G			
4. DIVERSEN				
<u>4.3 Bestrating/terrein</u>				
Toegang				
- hardsteen grafzerk met randschrift en medaillon	G			
<u>4.5 Bomen/begroeiing</u>				
Bomen				
- algemeen			○ De naast staande boom met regelmaat snoeien. Zodat het gebouwtje vrij (in het zicht) blijft staan.	