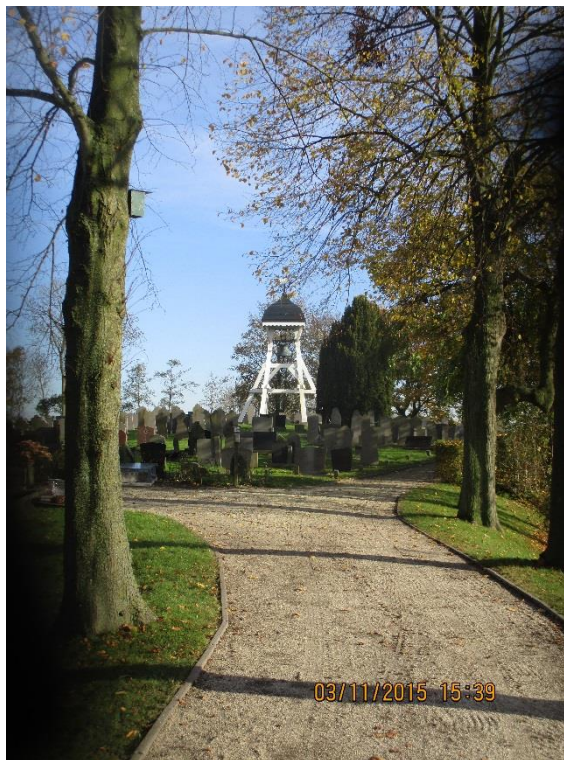


INSPECTIERAPPORT 2015
Objectnummer 0363
Klokkenstoel
Kleasterwei 12
8494 NM Nes



Stichting Monumentenwacht Fryslân
Postbus 137
8900 AC Leeuwarden
tel. 058 2157365/fax. 058 2157336
info@monumentenwacht-fryslan.nl
www.monumentenwacht-fryslan.nl
copyright © 2015 Stichting Monumentenwacht Fryslân
mei stipe fan:
[provinsje fryslân](#)
[provincie fryslân](#) ❤️

Objectgegevens

Objectnummer: 0363
 Debiteurennummer: 4218
 Object: Klokkenstoel
 Gelegen te: Kleasterwei 12
 8494 NM Nes
 Gemeente: Heerenveen
 Monumentnummer: 35942
 Oorspronkelijke functie: 13 Overig los object

Inspectiegegevens

Inspectie uitgevoerd door: J. Binnema en W. Punter
 Datum inspectie: 03-11-2015

Inleiding

Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.monumentenwacht-fryslan.nl.

Voor uitvoering van werkzaamheden adviseren wij u om te informeren bij de gemeente of deze een vergunnings- of meldingsplicht hebben.

Inspectieplan**Algemeen**

Risicoklasse: 3
 Frequentie inspectie (maanden): 1x per 5 jaar
 Inspecties mogelijk vanaf (tijd): 08.00 uur
 Eigenaar/abonnee: Monumentenstichting Boarnsterhim

Contactpersoon: Dhr. de Boer
 Boarnsterdyk 66
 8491 AW Akkrum
 telefoon : 06-53 31 08 41
 e-mail : mail@monumentenstichting.nl

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

Het interieur is goed toegankelijk voor inspecties. Het exterieur is goed bereikbaar voor inspecties en ook goed bereikbaar voor reparaties.

Locatie bus

- Bij het hekwerk.

Bijzonderheden

- Geen.

Materialen op locatie

- Geen.

Materialen om mee te nemen


- Inventaris inspectie bus.



Algemeen

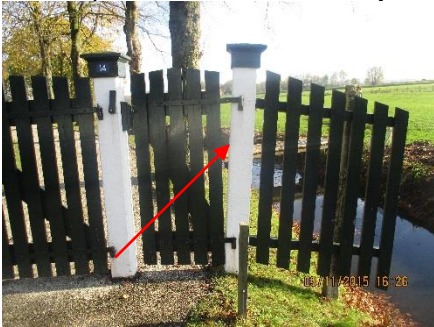

De constructieve toestand (casco) van het gebouw is redelijk. De onderhoudstoestand is ook redelijk.

Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit**onderdelen**

	<u>rubriek</u>	<u>technische staat</u>	<u>termijn</u>
Klokkenstoel			
○ Herstellen pleisterwerk.	1.1	Matig	0-1 jaar
○ Herstellen door houtrot aangetaste onderdelen.	1.8/2.2.2	Redelijk	0-1 jaar
○ Uitvoeren schilderwerk.	1.7.2	Matig	0-1 jaar
○ Herstellen onderdelen hekwerk.	4.4	Matig	1-3 jaar

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies	0363 Klokkenstoel
1. GEVELS				
<u>1.1 Funderingen</u>				
Algemeen				
- hardsteen voetplaatjes	G	Een plaatje onder een staander is wat verschoven.		
- metselwerk (bepleisterd)	R	Plaatselijk verwaterd.		
- pleisterwerk	M	Het pleisterwerk is gescheurd, loszittend en plaatselijk zijn er stukken afgebroken.	○	Herstellen pleisterwerk.
<u>1.7 Glas/schilderwerk</u>				
<u>1.7.2 Schilderwerk</u>				
Klokkenstoel				
- schilderwerk	R	Barstvorming en plaatselijk vuil verwerk.	○	Bijwerken schilderwerk.
Helmdakje				
- schilderwerk	M	Barstvorming, afkrijting en plaatselijk bladderend.	○	Uitvoeren schilderwerk.
<u>1.8 Diversen</u>				
Constructie				
- houten geschilderde constructie	R	Verspreid reparaties met plamuur / kunsthars zichtbaar.	○	Kleine aangetaste delen kunnen met behulp van een goede kunsthars worden hersteld. De grotere aantasting moet worden hersteld door het inzetten en watervast verlijmen van nieuwe houten delen.
- constructie onderdelen		2 makelaars; 255 x 255 mm. 6 staanders; 235 x 235 mm. 6 trekbalen; 205 x 100 mm. 1 (onderste) ligger; 220 x 160 mm. 1 (hoogste) ligger; 265 x 265 mm. 2 schoren (tussen de liggers); 220 x 160 mm. 4 schoren naar kapje; 160 x 115 mm.		
- staanders	R	Het ondereind van de staander op de zuidwestzijde is licht door houtrot aangetast. De zuidelijke staander onder liggers (trekbalen) door houtrot aangetast.		
				
		Door houtrot aangetast.		

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies
- korbelen	R	Op de zuidzijde aan de onderzijde door houtrot aangetast.	
			
- verankering klokkenstoel	G	Korbeel door houtrot aangetast.	
2. DAKEN			
2.1 Kapconstructies			
2.1.1 Hout			
Helmdakje			
- kapconstructie	G	Roestig.	
- verankering constructie	G	1 koningsstijl (makelaar) kapje: 125 x 125 mm.	
- onderdelen		muurplaten 4-zijdig; 115 x 150 mm. 8 sporen; 120 x 55 mm.	
2.2 Dakbedekking			
2.2.2 Pannen			
Helmdakje			
- gepotdekselde delen	R	Het bovenste deel (onder loden muts op de zuidzijde) is door houtrot aangetast, het lood is te kort aangebracht. Enkele gepotdekselde delen zijn gescheurd.	○ Kleine aangetaste delen kunnen met behulp van een goede kunsthars worden hersteld. De grotere aangetaste delen vervangen.
- vernageling	G		
- hoekkeperlood	G		
- sierlijst	R	Op de noordwestzijde bij verstek door houtrot aangetast.	○ Houtrot tot aan het gezonde gedeelte uitfrez en invullen met een twee componenten kunsthars.
2.8 Diversen			
Bekroning			
- ijzerwerk	R	Roestig.	○ Dit bij onderhoudsschilderwerk ontroesten en roestwerend behandelen. Hierna schilderen.
- windvaan	R	Licht roestig.	○ Bij gelegenheid demonteren, ontroesten en roestwerend behandelen.
			
		Plaatselijk roestig.	

Rubriek	*	Toelichting	Hersteladvies
0363 Klokkenstoel			
3. INTERIEUR			
<u>3.0 Algemeen</u>			
Luidwerk			
- luidas hout	G		
- luidas ijzerwerk	G		
- luidklok	G		
- bevestiging klok aan as	G		
- klepel met bevestiging	G		
- luidstok met touw	G	De moeren zijn roestig.	
4. DIVERSEN			
<u>4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid</u>			
4.2.1 Interieur (toegankelijkheid)			
Algemeen			
- Interieur		Niet van toepassing.	
4.2.2 Exterieur (bereikbaarheid)			
Dakvlakken			
- algemeen	G		
<u>4.4 Hekwerken/toegangshekken</u>			
Toegang terrein			
- beton palen	M	De wapening van drie (oudere, ongeschilderde) palen is geroest. Hierdoor is het beton stukgeraakt (betonrot). Door het roesten van een duim van een draaiend deel van het hekwerk is een betonpaal licht gescheurd. De rechter paal zakt naar de slootzijde.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Op termijn moeten de duimen worden uitgenomen, ontroest en roestwerend behandeld. ○ Palen herstellen. ○ Paal opnieuw aanbrengen.
			
		Paal zakt naar de oostzijde.	Beton rot.
- houten hekwerken	R	De klos van het kleine draaihek zit los.	○ Klos opnieuw vastzetten.
- schroeven door verbindingen	R	De schroeven zijn roestig.	○ Op termijn / bij gelegenheid de schroeven vervangen door RvS schroeven.
- schilderwerk	R	Barstvorming en bladderend.	○ Op termijn onderhoudsschilderwerk uitvoeren.